

Water proof scale Super H2O

---



Water proof scale

Model : Super H20

Buku

Manual

2011 REVO

---

100111

## Water proof scale Super H2O

### Catu Daya

220V 50/60hz AC INPUT  
8V/1A DC OUTPUT 8W (Adaptor)  
BATERAI 6V/5AH

### Pemakaian daya pada sistem

Sistem utama : 55mA  
Standby : berkisar 22mA


### Baterai

Durasi berkisar 90 jam, waktu pengisian kembali 6 jam


### Menunjukkan nomor versi

Nyalakan timbangan dan tekan dan tahan tombol **FN/▲** dan layar akan menunjukkan **[100511]** setelah menghitung mundur, ini adalah nomor versi program, Lepas tombol **FN/▲** dan timbangan akan mati.

### Layar Display

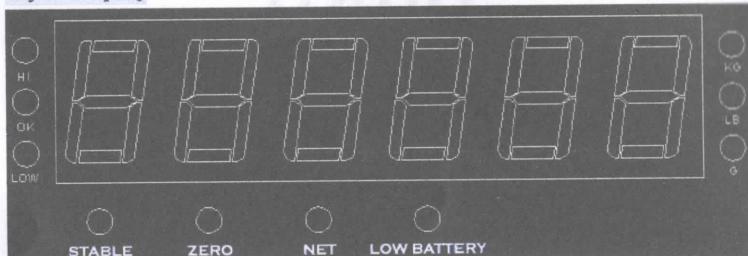

### Papan tombol

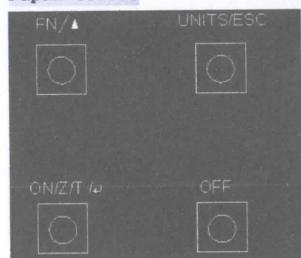

## Water proof scale Super H2O

### Fungsi tombol

#### **OFF** :

Tombol Off, Tekan dan tahan tombol ini pada layar akan menunjukkan **OFF**, setelah 2 detik timbangan akan mati secara otomatis, jika tombol dilepas sebelum 2 detik layar akan kembali normal.

#### **ON/ZERO/TARE/◀** :

Tombol ON, Ketika dalam kondisi mati tombol ini berfungsi untuk menghidupkan timbangan dan serangkaian perhitungan mundur kemudian akan stabil pada angka 0.

Tombol ZERO, Nilai yang ada pada layar harus kurang dari  $\pm 2\%$  dari kapasitas maksimum, Contoh: Kapasitas max. adalah 60kg/150kg/300kg maka angka pada layar harus kurang dari 1.2kg/3kg/6kg. untuk bisa di reset kembali ke 0.

Tombol TARE, Untuk mengabaikan berat dari wadah, Jangkauan tara : 2% dari kapasitas penuh sampai kapasitas penuh

Tombol **◀** : Dalam mode setting tombol ini berfungsi untuk konfirmasi atau memindahkan satu spasi ke kanan.

#### **UNITS/ESC** :

Tombol UNITS : Untuk merubah satuan timbang, tidak berfungsi dalam mode hanya 1 satuan timbang.

Tombol ESC : Untuk keluar dari setting dalam mode penyetelan.

#### **FN/▲**:

FN : Tombol FUNGSI, Dalam kondisi normal timbang, tekan tombol ini masuk ke fungsi eksternal mode setup UF-1, Dalam kondisi normal timbang, tekan tombol ini dan tahan lebih dari 2 detik masuk ke kalibrasi eksternal mode setup ECF-1.

**▲** : Tombol tanda panah berfungsi untuk menambah nilai angka, merubah fungsi dalam mode setup.

Contoh :

LF-1 → LF-2

UF-1 → UF-2 → UF-3 → ..... → UF-9

ECF-1 → ECF-2 → ECF-3

## Water proof scale Super H2O

### ※ Informasi Error :

Err N Nilai Internal tidak stabil  
-OL- Overload, kelebihan beban melampaui batas kapasitas +9 Divisi

### Fungsi Setup

(Kalibrasi internal) fungsi setup L F 1 ~ 2

Fungsi Eksternal setup UF - 1 ~ 9

Fungsi Eksternal kalibrasi ECF - 1 ~ 3

#### Fungsi Eksternal kalibrasi :

Dalam kondisi normal timbang Tekan dan tahan tombol **FN/▲** lebih dari 2detik , masuk ke Fungsi Eksternal kalibrasi

ECF-1 Kalibrasi beban (zero, SPAN dikalibrasi secara bersamaan)

ECF-2 Kalibrasi Nol

ECF-3 Kalibrasi SPAN

#### ECF-1

Tekan tombol **◀** untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

#### ECF-2

Tekan tombol **◀** untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

#### ECF-3

Tekan tombol **◀** untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

#### ECF-1 Kalibrasi beban :

##### ECF-1

Tekan tombol **◀** untuk memulai kalibrasi beban  
( tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan)

## Water proof scale Super H2O

CALZ

Tekan tombol **◀** untuk memulai kalibrasi titik NOL  
( tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan)

150. 00kg

Gunakan tombol **▲**, **◀** untuk masuk ke nilai beban yang akan di kalibrasi

(tekan tombol ESC untuk keluar dari kalibrasi dan kembali ke menu ECF-1)

150. 00kg

Letakkan beban diatas meja timbang sesuai yang ditunjukkan di layar dan tekan tombol **◀** untuk mengkalibrasi timbangan

(tekan tombol ESC untuk keluar dari kalibrasi dan kembali ke menu ECF-1)

150. 00kg

Proses kalibrasi telah selesai dan timbangan kembali ke kondisi normal penimbangan secara otomatis

#### ECF-2 Kalibrasi NOL :

ECF-2

Tekan tombol **◀** untuk memulai kalibrasi NOL ( tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan)

CALZ

Tekan tombol **◀** untuk memulai kalibrasi titik NOL  
( tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke menu ECF-2)

0. 00kg

Proses kalibrasi NOL telah selesai dan timbangan kembali ke kondisi normal penimbangan secara otomatis

#### ECF-3 Kalibrasi SPAN :

## Water proof scale Super H2O

ECF-3

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai kalibrasi SPAN ( tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan)

$150.00\text{kg}$

Gunakan tombol  $\blacktriangle$ ,  $\leftarrow$  untuk masuk ke nilai beban yang akan di kalibrasi  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari kalibrasi dan kembali ke menu ECF-3)

$150.00\text{kg}$

Letakkan beban diatas meja timbang sesuai yang ditunjukkan di layar dan tekan tombol  $\leftarrow$  untuk mengkalibrasi timbangan P  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari kalibrasi dan kembali ke menu ECF-3)

$150.00\text{kg}$

Proses kalibrasi telah selesai dan timbangan kembali ke kondisi normal penimbangan secara otomatis

### Fungsi Eksternal setup :

Pada mode normal timbang tekan tombol  $\text{FN}/\blacktriangle$  , masuk ke fungsi eksternal setup

UF-1 Nilai internal dan nilai voltase baterai

UF-2 (Penimbangan dengan fungsi pengecekan) Check Weighing

UF-3 Fungsi mati secara otomatis

UF-4 Mode Standby

UF-5 Tidak mempunyai fungsi

UF-6 Tidak mempunyai fungsi

UF-7 Merubah kecepatan baca

UF-8 Kondisi penunjukan untuk posisi NOL

UF-9 Gravitasi (G value) sebelum kalibrasi

" " Bertanda fungsi terkunci

UF-1 Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

## Water proof scale Super H2O

UF-2

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

UF-3

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

UF-4

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

UF-5

Tanpa fungsi

UF-6

Tanpa fungsi

UF-7

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

UF-8

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

UF-9

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

### UF-1 Nilai Internal:

UF-1

Tekan tombol  $\leftarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

2704565


Tekan tombol  $\leftarrow$  menunjukkan nilai AD internal atau tekan tombol ESC untuk keluar kembali ke menu UF-1

bAt 6.5

Tekan tombol  $\leftarrow$  menunjukkan nilai voltase baterai atau tekan tombol ESC untuk keluar kembali ke menu UF-1

## Water proof scale Super H2O

## Water proof scale Super H2O

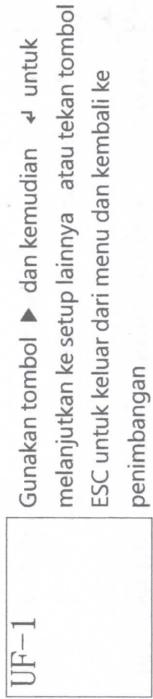

### UF-2 Check Weighing :

0 0 0  
A B C

A – Kondisi indikasi bunyi:

0 = Bunyi menyala dengan mengabaikan hasil timbang yang stabil

1 = Bunyi menyala setelah hasil timbang stabil

B – Indikasi pada layar untuk fungsi check weighing LO/OK/HI :

0 = Indikasi pada layar menyala dengan mengabaikan hasil timbang  
yang stabil

1 = Indikasi pada layar menyala setelah hasil timbang stabil

C – Fungsi Bunyi menyala pada status :

0 = Tidak berfungsi  
1 = OK  
2 = LO dan HI

UF-2

Tekan tombol ↘ untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

0000. 0L


Gunakan tombol ▶, ↘ untuk mengeset nilai berat LO  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu UF-2)

0000. 0H

Gunakan tombol ▶, ↘ untuk mengeset nilai berat HI  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan

100111

7

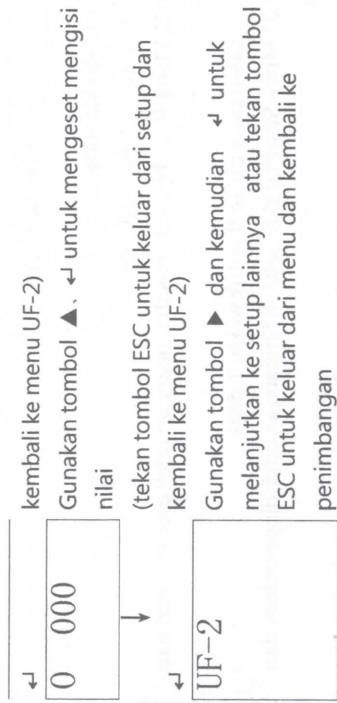

### UF-3 fungsi mati secara otomatis :

AoFF 00 fungsi mati secara otomatis tidak berfungsi

AoFF 01 fungsi mati secara otomatis dalam 1 menit ketika timbangan tidak digunakan dan nilai berat pada posisi 0

AoFF 02 fungsi mati secara otomatis dalam 2 menit ketika timbangan tidak digunakan dan nilai berat pada posisi 0

↓  
AoFF 99 waktu fungsi mati secara otomatis sampai dengan 99 menit  
(AoFF01~AoFF 99)

\* Settingan pabrik : AoFF 0 - fungsi mati secara otomatis tidak berfungsi

UF-3

Tekan tombol ↘ untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

AoFF10

Gunakan tombol ▶, ↘ untuk merubah waktu fungsi mati secara otomatis  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu UF-3)

UF-3

Gunakan tombol ▶ dan kemudian ↘ untuk melanjutkan ke setup lainnya atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke

100111  
8

## Water proof scale Super H2O

### Water proof scale Super H2O

penimbangan

#### UF-4 Mode Standby :

- dSP 00 Standby tidak berfungsi
- dSP 01 Mode Standby aktif setelah timbangan dioperasikan dan nilai berat pada posisi 0 untuk waktu 1 detik
- dSP 02 Mode Standby aktif setelah timbangan tidak dioperasikan dan nilai berat pada posisi 0 untuk waktu 2 detik

⋮

- dSP 99 Mode Standby aktif setelah timbangan tidak dioperasikan dan nilai berat pada posisi 0 untuk waktu 99 detik

⋮

Settingan pabrik : dSP 10

UF-4      Tekan tombol  $\downarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

⋮

dSP 10      Gunakan tombol  $\blacktriangle$  dan  $\blacktriangledown$  untuk merubah mode standby waktu fungsi standby (tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu UF-4)

⋮

UF-4      Gunakan tombol  $\blacktriangle$  dan kemudian  $\blacktriangledown$  untuk melanjutkan ke setup lainnya atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

⋮

UF-5 .....  
UF-6 .....

100111

9

#### UF-7 Memilih kecepatan baca :

- SPEED 1 Kecepatan tinggi
- SPEED 2 Kecepatan standar
- SPEED 3 Kecepatan lambat

⋮

Settingan pabrik: SPEED 1

UF-7      Tekan tombol  $\downarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

⋮

#### SPEED 1

Gunakan tombol  $\blacktriangle$  dan kemudian  $\blacktriangledown$  untuk memilih kecepatan baca (tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu UF-7)

#### UF-7

Gunakan tombol  $\blacktriangle$  dan kemudian  $\blacktriangledown$  atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

#### UF-8 Kondisi penunjukan untuk posisi NOL:

- ZP 0 Tidak berfungsi
- ZP 1 satu divisi penunjukan untuk kembali ke posisi NOL
- ZP 2 dua divisi penunjukan untuk kembali ke posisi NOL
- ZP 3 tiga divisi penunjukan untuk kembali ke posisi NOL
- ZP 4 empat divisi penunjukan untuk kembali ke posisi NOL
- ZP 5 lima divisi penunjukan untuk kembali ke posisi NOL

⋮



Settingan pabrik : ZP 0

UF-8      Tekan tombol  $\downarrow$  untuk memulai atau tekan tombol ESC untuk keluar dari menu dan kembali ke penimbangan

100111  
10

## Water proof scale Super H2O

## Water proof scale Super H2O

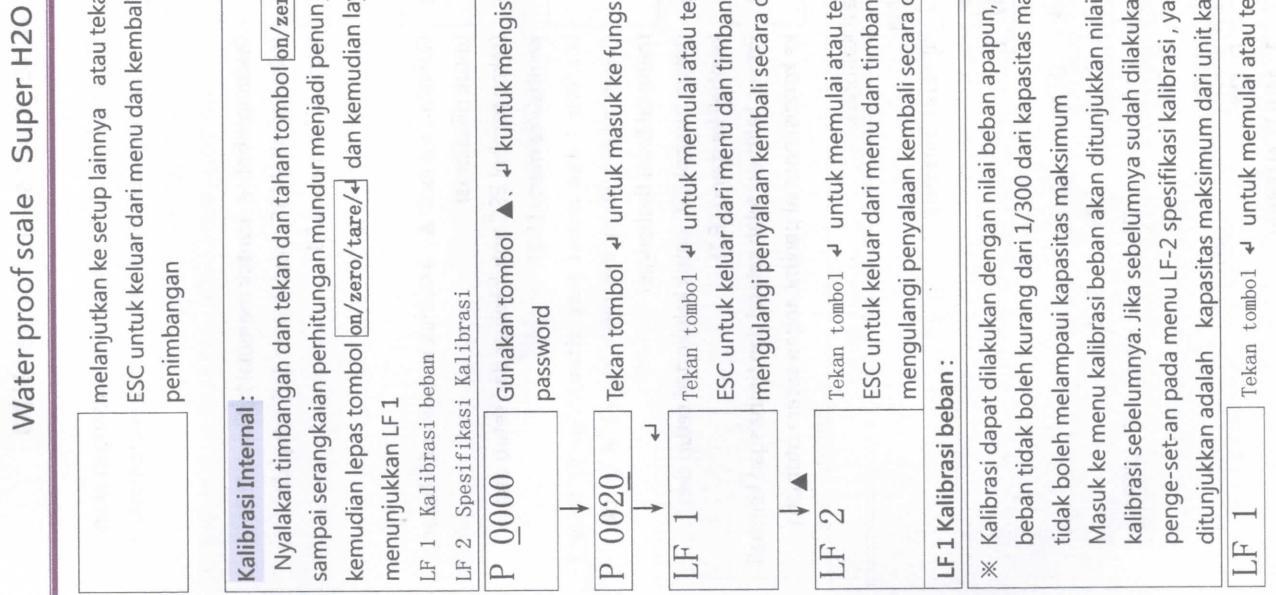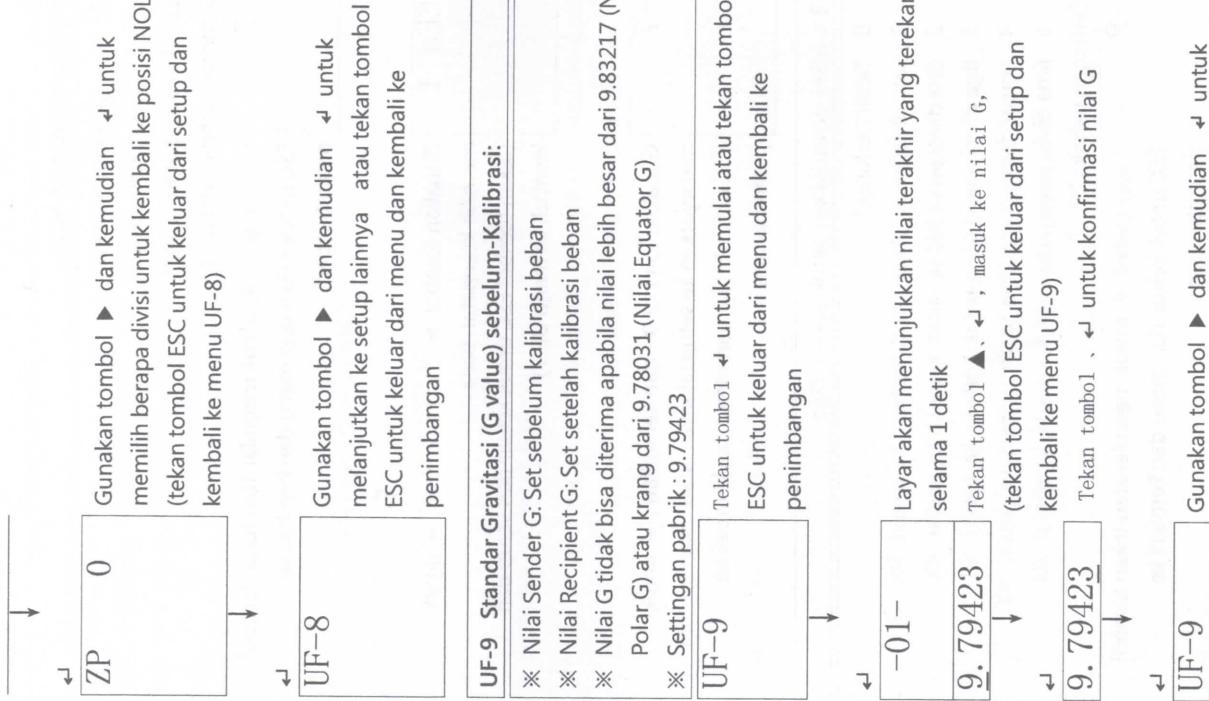


100111

11

100111  
12

Water proof scale Super H2O

Water proof scale Super H2O

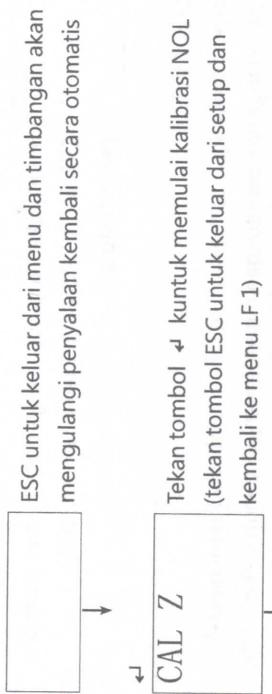

ESC untuk keluar dari menu dan timbangan akan mengulangi penyalan kembali secara otomatis

**CAL Z**  
Tekan tombol ↘ untuk memulai kalibrasi NOL  
(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan  
kembali ke menu LF1)

 <b>150. 00 kg</b>	<p>Gunakan tombol <b>▲</b> , <b>▼</b> untuk mengisi nilai berat untuk dikalibrasi</p>
 <b>150. 00 kg</b>	<p>(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu LF 1)</p> <p>Letakkan beban sesuai yang ditunjukkan di layar diatas meja timbang dan tekan tombol <b>▼</b> untuk mengkalibrasi timbangan</p>
 <b>150. 00 kg</b>	<p>(tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu LF 1)</p> <p>Proses kalibrasi telah selesai dan timbangan kembali ke kondisi normal penimbangan secara otomatis</p>

- Gunakan tombol ▲, ↓ untuk mengisi nilai berat untuk dikalibrasi
- (tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu LF 1)
- Letakkan beban sesuai yang ditunjukkan di layar diatas meja timbang dan tekan tombol ↵ untuk mengkalibrasi timbangan
- (tekan tombol ESC untuk keluar dari setup dan kembali ke menu LF 1)
- Proses kalibrasi telah selesai dan timbangan kembali ke kondisi normal penimbangan secara otomatis

LF 2 Spesifikasi Kalibrasi:

Langkah pertama

Langkah kedua			
1	0	0	0
A	B	C	D
			E
			F
A : Sistem Metrik	0 : None	1 : kg	2 : T
B : Sistem Amerika	0 : None	1 : lb	2 : lb oz
C : Satuan lainnya	0 : None	1 : TW Kg	2 : HK Kg
D : PCS	0 : Off		3 : VISS

E : Dual range 0 : Off 1 : MULTI INTERVAL

00111

12

F : Satuan kalibrasi      1 : Metric units as calibration unit  
                                2 : American units as calibration unit

※ Satuan lb oz tidak bisa untuk satuan kalibrasi  
※ Timbangan tidak bisa mengikuti untuk langkah setup selanjutnya jika ada kesalahan pengisian selama melakukan programming

2 : MULTI RANGE

F : Satuan kalibrasi 1 : Metric units as calibration unit

- ❖ Satuan  $\text{lb oz}$  tidak bisa untuk satuan kalibrasi
- 2 : American units as calibration unit

- ※ Jatawan bu oz. untuk disesuaikan kira-kira
- ※ Timbangaan tidak bisa mengikuti untuk langkah setup selanjutnya jika ada kesalahan pengisian selama melakukan programming

Langkah ketiga  
**[000000kg]** Gunakan tombol ▲, ↓ untuk pengisian kapasitas Maks.

 Menunjukkan satuan untuk kalibrasi

**Langkah keempat**

<b>d</b>	<b>0.</b>	<b>0</b>
----------	-----------	----------

Gunakan tombol ▲ untuk memindahkan posisi decimal non

Durchschnittsgröße der Betriebsgrößen

卷之三

Langkah kelima  
Tekan tombol ▲ untuk memilih divisi

div 05  
div 10  
div 20  
div 50

※ Setelah melakukan pengisian LF 2, timbangan akan menunjukkan hasil setup yang terbaru . semua langkah harus terisi komplit untuk menyimpan perubahannya. Atau sebaliknya timbangan tetap menyimpan hasil set up sebelumnya

※ Lakukan proses kalibrasi beban setelah LF2 Spesifikasi kalibrasi

THE CLEVELAND CONVENTION AND EXHIBITION CENTER

## Water proof scale Super H2O

