

CRANE SCALE AAE (2 ton)



FUNGSI TOMBOL DI TIMBANGAN DAN REMOTE :

1. **[ON/OFF]**
: untuk menghidupkan atau mematikan timbangan
2. **[SWITCH] / [SW]**
: mengganti nilai toleransi
3. **[HOLD]**
: mengunci nilai dari suatu berat beban agar tidak berubah meskipun ditambah beban
4. **[ZERO]**
: kembali ke nilai nol/mode penimbangan
5. **[+/BL] → TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK LAYAR LED (berlaku untuk layar LCD)**
: untuk backlight

SETUP FUNCTION :

1. Nyalakan timbangan (dalam keadaan pembacaan999...888....777....)

2. Tekan **[SWITCH]**

- [bEE 1] → SET BUZZER
 - 0 : **disable** (tidak ada suara/bunyi)
 - 1 : **enable** (ada suara/bunyi)
- [HOLD] → ganti angka set

3. Tekan **[ZERO]**

- [Hod 1] → HOLD FUNCTION
 - 0 : **disable** (tidak ada fungsi hold)
 - 1 : **enable** (ada fungsi hold)
- [HOLD] → ganti angka set

4. Tekan **[ZERO]**

- [Stb 0] → ZERO FUNCTION
 - 0 : fungsi nol berlaku ketika berat tidak stabil
 - 1 : fungsi nol tidak berlaku ketika berat tidak stabil
- [HOLD] → ganti angka set

5. Tekan **[ZERO]**

- [Aut 1] → BACKLIGHTING SETUP
 - 0 : **MANUAL** (lampu backlight secara manual)
 - 1 : **OTOMATIS** (lampu backlight secara otomatis)
- [HOLD] → ganti angka set

SETTING TIDAK BERLAKU/TIDAK BISA
UNTUK DISPLAY **LED** (berlaku untuk
LCD)

6. Tekan **[ZERO]**

- [CHt 0] → SET UNIT (SATUAN BERAT)
 - 0 : kg
 - 1 : lb
- [HOLD] → ganti angka set

7. Tekan **[ZERO]**

- [Yes 1] → SIMPAN SETTING
 - 0 : tidak disimpan
 - 1 : simpan
- [HOLD] → ganti angka set

8. Tekan **[ZERO]**

9. RESTART (selesai)

CARA SETTING & KALIBRASI :

contoh kap. 2000kg x 1kg

1. Tekan **[ZERO]** tahan + **[ON/OFF]**
 - **[SPEN]**
2. Tekan **[ZERO]**
 - **[SET]**
3. Tekan **[ZERO]**
 - **[00000]**
 - **[HOLD]** → untuk mengganti angka
 - **[SWITCH]** → untuk pindah antar angka
4. Isi password dengan : “ 11111 “
5. Tekan **[ZERO]**
 - **[SYS]**
6. Pilih kapasitas timbangan
 - **Tekan [HOLD] → untuk memilih kapasitas. Contoh : 2000kg x 0.5kg**
7. Tekan **[ZERO]**
8. Restart
9. Tekan **[ZERO]** tahan + **[ON/OFF]**
 - **[SPEN]**
10. Tekan **[ZERO]**
 - **[SET]**
11. Tekan **[ZERO]**
 - Masukkan beban yang akan dikalibrasi. Misal : 500 kg
 - **[00500] → beban yang akan dikalibrasi 500 kg**
 - **[HOLD]** → untuk mengganti angka
 - **[SWITCH]** → untuk pindah antar angka
12. Naikkan batu sesuai dengan kap. yang dimasukkan
13. Tekan **[ZERO]**
 - **[HOLD]**
 - Tampil angka sesuai dengan beban yang dinaikkan
14. Selesai

CARA MENGGANTI NILAI TOLERANSI TIMBANGAN

contoh kap. 2000kg x 1kg menjadi 2000kg x 2kg

1. Tekan [SW]
 - Pilih nilai toleransi yang diinginkan
 - o [CH 1.0] → ketelitian 1 kg
 - o [CH 2.0] → ketelitian 2 kg (pilih)
2. Selesai

NILAI TOLERANSI UNTUK MASING-MASING BERAT :

1. **Kap. 600.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.2 dan 0.5 kg
2. **Kap. 1000.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.5 dan 1 kg
3. **Kap. 1500.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 1 dan 2 kg
4. **Kap. 2000.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 1 dan 2 kg
5. **Kap. 3000.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 1 dan 2 kg
6. **Kap. 5000 kg**
: pilihan ketelitiannya → 2 dan 5 kg
7. **Kap. 7500 kg**
: pilihan ketelitiannya → 5 dan 10 kg
8. **Kap. 10000 kg**
: pilihan ketelitiannya → 5 dan 10 kg
9. **Kap. 15000 kg**
: pilihan ketelitiannya → 5 dan 10 kg
10. **Kap. 20000 kg**
: pilihan ketelitiannya → 10 dan 20 kg
11. **Kap. 30000 kg**
: pilihan ketelitiannya → 10 dan 20 kg