

## INDICATOR A15E



### FUNGSI TOMBOL :

#### 1. ZERO

- untuk mendapat nilai bersih dalam kondisi penimbangan memakai wadah
- untuk menghapus nilai wadah dan kembali ke angka 0 (nol).

#### 2. TARE

- : untuk mengembalikan nilai Nol apabila display tidak menunjukkan Nol walaupun tidak ada sesuatu apapun diatas meja timbangan.

#### 3. M+

- : untuk mengakumulasikan/menjumlahkan nilai **SUM/QTY**.
- layar **UP/UW** menampilkan penambahan (add00#) nilai dari setiap kali menimbang.
- layar **SUM/QTY** menampilkan penambahan nilai akumulasi setiap kali menimbang.

#### 4. MC

- : untuk menghapus nilai dari : - akumulasi nilai dari penjumlahan (add00#) **UP/UW**
- akumulasi nilai dari **SUM/QTY**

#### 5. DELETE

- : untuk menghapus nilai yang di input pada layar **UP/UW**.

#### 6. VALUE

- : untuk menginput nilai LLLLLL (LOW) nilai terendah dan HHHHHH (HIGH) nilai tertinggi pada saat melakukan counting.

#### 7. QUANTITY

- : sebagai tombol untuk konfirmasi (ENTER).

#### 8. UNIT W

- : sebagai tombol untuk konfirmasi setting unit/satuan timbang

#### 9. ON

- : untuk menghidupkan indicator.

## 10. OFF

: untuk mematikan indicator.

## 11. ANGKA 0 - 9

: tombol angka

### **KALIBRASI INDICATOR A15E**

**Contoh : 150.00 kg X 0.01 kg**

1. Nyalakan indicator
2. Tekan tombol [QUANTITY] + [VALUE] bersamaan
  - Input pass : "319015"
3. Tekan tombol [QUANTITY]
  - Masukkan nilai toleransi (1/2/5/10/20/50/100/200)
  - [E \*\*] : pilih 1 → untuk nilai divisi/ketelitian/toleransi
4. Tekan tombol [QUANTITY]
  - Masukkan nilai desimal (0 ~ 4)
  - [POS 2] : pilih 2 → jumlah angka desimal dibelakang koma
5. Tekan tombol [QUANTITY]
  - [ZEro WXYZ] : ketik 0124 (standard)

- o W → zero track speed (0 ~ 3)

W	0	1	2	3
Zero track speed	0.4second	0.3second	0.2second	0.1second

- o X → zero track range (0 ~ 9)

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zero track range	No track	0.5e	1.0e	1.5e	2.0e	2.5e	3.0e	3.5e	4.0e	4.5e

- o Y → manual zero setting range (0 ~ 5)

Y	1	2	3	4	5
manual zero setting range	2%F.S	4%F.S	10%F.S	20%F.S	100%F.S

- o Z → auto zero setting range (0 ~ 5)

Z	1	2	3	4	5
auto zero setting range	2%F.S	4%F.S	10%F.S	20%F.S	100%F.S

6. Tekan tombol [QUANTITY]
  - [FLT XYZ] : ketik 012 (standard)
    - o X → anti vibration select (0 ~ 1)

○ Y → stable range (0 ~ 3)

○ Z → filter intensity

X anti-vibration select:0 stands for turn off;1 stands for turn on

Y stable range: the parameter 0~3 corresponds to the range 0.5d、 1.0d、 1.5d、 2.0d respectively

Z filter intensity: the high value it is, the more filter intensity and the lower response it is.

7. Tekan tombol [QUANTITY]

- [FULL \*\*\*\*\*] : pilih berat full yang diinginkan

- Contoh : [F 0150.00]

“harus diketik ulang jika ingin kalibrasi lagi meskipun dengan angka yang sama”

8. Tekan tombol [QUANTITY]

- [noLoad]

9. Tekan tombol [QUANTITY]

- [AdLoAd]

10. Ketik berat batu timbangan yang akan ditimbang

11. Naikkan batu timbangan sesuai dengan berat yg sudah di input (tunggu sampai lampu stable menyala)

12. Tekan tombol [QUANTITY]

13. Kalibrasi selesai

## COUNTING INDICATOR A15E

1. Tekan tombol [QUANTITY] + [MC]

- [FUNC \*] pilih : 0 (untuk COUNTING)

2. Tekan tombol [QUANTITY]

- [bL \*] pilih : 1

3. Tekan tombol [QUANTITY]

- [Lt \*] pilih : 011 (standard)

4. Tekan tombol [QUANTITY]

- [bAUd \*] pilih :4 (nilai baud rate 4 : 9600 )

[ 0 = 600 ; 1 = 1200 ; 2 = 2400 ; 3 = 4800 ; 4 = 9600 ; 5 = 19200 ]

5. Tekan tombol [QUANTITY]

6. Selesai

## **KETERANGAN :**

### **❖ FUNC (Method Setting) :**

- 0 → untuk **Counting**
- 1 → untuk **Pricing**

### **❖ bL (Background Setting) :**

- 0 → lampu background tetap menyala terus
- 1 → lampu background akan mati secara otomatis setelah 15 detik
- 2 → lampu background akan mati secara otomatis setelah 15 detik
- 3 → lampu background tetap menyala terus

### **❖ Lt (Alarm Setting) : setting alarm (bunyi)**

- X → pengaturan alarm bunyi atau tidak
  - 0 → alarm akan tetap bunyi
  - 1 → alarm tidak bunyi
- Y → pengecekan nilai yang pasti stabil atau tidak
  - 0 → nilai timbang stabil atau tidak
  - 1 → nilai timbang stabil
- Z → metode alarm (bunyi)
  - 0 → alarm untuk nilai kurang dari batas bawah (nilai terendah)
  - 1 → alarm untuk nilai antara antara batas atas dan batas bawah (pertengahan)
  - 2 → alarm untuk nilai lebih dari batas atas (nilai tertinggi)
  - 3 → alarm untuk nilai kurang dari batas bawah (nilai terendah) atau lebih dari batas atas (nilai tertinggi)

### **❖ bAUD (Baud Rate Setting) :**

- 0 → 600
- 1 → 1200
- 2 → 2400
- 3 → 4800
- 4 → 9600
- 5 → 19200

## **SETTING NILAI TERTINGGI (HIGH) & NILAI TERENDAH (LOW) UNTUK JUMLAH COUNTING BARANG**

1. Tekan [**VALUE**]
  - WT : LLLLLL
  - U/W : 000000
  - QTY :-
2. Masukkan nilai terendah (LOW) jumlah barang yang akan dicounting. Misal 5 pc
  - U/W : 000005
3. Tekan [**QUANTITY**]
4. Tekan [**VALUE**] 2X
  - WT : HHHHHH
  - U/W : 000000
  - QTY :-
5. Masukkan nilai tertinggi (HI) jumlah barang yang akan dicounting. Misal 10 pc
  - U/W : 000010
6. Tekan [**QUANTITY**]
7. Kembali ke mode penimbangan
8. Selesai

### **METODE ALARM COUNTING**

Contoh : **Nilai terkecil 5pc (LOW) dan nilai tertinggi 10pc (HIGH)**

#### **1. LT : 0 0 0**

- $\leq 5 \rightarrow$  buzzer bunyi
- $> 5 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi

#### **2. LT : 0 0 1**

- $\leq 5 \ \& \ > 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi
- $> 5 \ \& \ \leq 10 \rightarrow$  buzzer bunyi

#### **3. LT : 0 0 2**

- $\leq 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi
- $> 10 \rightarrow$  buzzer bunyi

#### **4. LT : 0 0 3**

- $\leq 5 \ \& \ > 10 \rightarrow$  buzzer bunyi
- $> 5 \ \& \ \leq 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi

**5. LT : 1 0 0**

- Buzzer tidak bunyi

**6. LT : 1 0 1**

- Buzzer tidak bunyi

**7. LT : 1 0 2**

- Buzzer tidak bunyi

**8. LT : 1 0 3**

- Buzzer tidak bunyi

**9. LT : 1 1 0**

- Buzzer tidak bunyi

**10.LT : 1 1 1**

- Buzzer tidak bunyi

**11.LT : 1 1 2**

- Buzzer tidak bunyi

**12.LT : 1 1 3**

- Buzzer tidak bunyi

**13.LT : 0 1 0**

- $\leq 5 \rightarrow$  buzzer bunyi
- $> 5 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi

**14.LT : 0 1 1**

- $> 5 \ \& \ \leq 10 \rightarrow$  buzzer bunyi
- $\leq 5 \ \& \ > 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi

**15.LT : 0 1 2**

- $\leq 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi
- $> 10 \rightarrow$  buzzer bunyi

**16.LT : 0 1 3**

- $\leq 5 \ \& \ >10 \rightarrow$  buzzer bunyi
- $> 5 \ \& \ \leq 10 \rightarrow$  buzzer tidak bunyi

## **PRICE COMPUTING INDICATOR A15E**

1. Tekan tombol **[QUANTITY] + [MC]**
  - **[FUNC \*]** pilih : 1 (**untuk PRICE**)
2. Tekan tombol **[QUANTITY]**
  - **[bL \*]** pilih : 1
3. Tekan tombol **[QUANTITY]**
  - **[Lt \*]** pilih : 011
4. Tekan tombol **[QUANTITY]**
  - **[bAUd \*]** pilih :4 (nilai baud rate 4 : 9600 ) → jangan dirubah
5. Tekan tombol **[QUANTITY]**
6. Selesai

## **CARA MENJUMLAHKAN TOTAL HARGA**

1. Naikkan beban ke 1
  - Ketik harga satuan misal : Rp. 5000
2. Tekan **[M+]**
  - Addload1
3. Turunkan beban ke 1
4. Naikkan beban ke 2
  - Ketik harga satuan misal : Rp. 6000
5. Tekan **[M+]**
  - Addload2
6. Turunkan beban ke 2
7. Naikkan beban ke 3
  - Ketik harga satuan misal : Rp. 4000
8. Tekan **[M+]**
  - Addload3
9. Turunkan beban ke 3
10. Tekan **[M+]**
  - Menampilkan total harga barang keseluruhan :  $5000 + 6000 + 4000 = 15000$

**NB :**

Untuk menghapus memory total harga :

- Tekan **[MC]**

## **FUNGSI PRE-TARE DALAM MENIMBANG**

**“ Digunakan dalam fungsi COUNTING “**

1. Tekan **[QUANTITY] + [TARE] →** bersamaan

- WT : [PrESET]
- U/W : 0000.00
- QTY : -

2. Masukkan nilai Pre-Tare. Misal : 25kg

- U/W : 0025.00

3. Tekan **[QUANTITY]**

- WT : - 25.00
- U/W : 0.000
- QTY : 0

*Layar menampilkan nilai pre-tare yaitu 25kg dan lampu Tare menyala*

4. Selesai

**NB :**

**“setiap barang yang ditimbang, berat barang tersebut akan dikurangi nilai pre-tare”**

**Contoh :**

- Berat beban : 50kg
- Pre- tare : 25kg
- Hasil timbang : 25kg (nilai yang langsung tampil dilayar)

Tekan **[TARE] →** untuk menghilangkan fungsi Pre-Tare

## **MELIHAT TAMPILAN INNER CODE**

1. Tekan **[QUANTITY] + [0]** → bersamaan
  - WT : 0
  - U/W : 0bbc
  - QTY : Ob2267 (inner code)
2. Tekan **[QUANTITY] + [0]** → untuk keluar dari inner code