



## PETUNJUK PENGGUNAAN



## XK315-A1X series INDIKATOR TIMBANGAN

Aplikasi : Timbangan Electronic Platform, Timbangan Weighing, dll.

## **1 PENGANTAR**

### **1.1 TINDAKAN PENCEGAHAN PERINGATAN!**



- ▲ Jangan menggunakan Indikator XK315-A1X series pada lingkungan yang berbahaya dan berdebu.
- ▲ Jangan menuangkan cairan dan memasukan indikator ke dalam cairan
- ▲ Jangan meletakan Indikator di bawah cahaya matahari langsung atau dekat dengan sumber panas lainnya
- ▲ Jangan membuka Indikator  
Garansi tidak berlaku jika ketentuan ini diabaikan. Indikator hanya boleh dibuka atau diperbaiki oleh pihak yang ditunjuk.



### **PERINGATAN BAHAYA!**

Bahaya Sengatan Listrik

- ▲ Selalu melepaskan / mencabut steker AC sebelum melakukan pekerjaan pada Indikator, bahaya sengatan listrik jika ada kerusakan pada kabel power.
- ▲ Cek kondisi kabel power secara berkala, lepasakan / cabut steker jika ada masalah pada kabel.



### **PEMBUANGAN!**

Sesuai dengan konfirmasi dari kebijakan Eropah 2002/96/EC untuk sampah elektronik dan perlengkapan elektronik (WEEE), Peralatan ini tidak boleh dibuang pada tempat pembuangan limbah/sampah domestik. Hal ini juga berlaku bagi negara diluar dari EU sesuai dengan peraturan negara tersendiri.

Pembuangan dari produk ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yg berlaku untuk peralatan elektronik & elektrik.

Jika ada pertanyaan,silahkan hubungi agen/dealer dari tempat penjualan produk ini.

Indikator jika diserahkan kepada pihak ketiga/ lainnya untuk pemakaian pribadi atau pekerjaan lainnya, peraturan ini tetap berlaku.

Indikator ini menggunakan baterai yang dapat dicas/diisi ulang. Baterai mengandung logam berat. Silahkan pelajari peraturan setempat untuk pembuangan limbah bahan berbahaya.

### **1.2 DESKRIPSI**

Petunjuk Penggunaan ini adalah dokumen pelengkap dari Petunjuk Pemakaian Indikator Timbangan XK315-A1X series.


Ikuti dengan seksama petunjuk untuk konfigurasi dan kalibrasi indikator. Dengan tidak mengikuti salah satu langkah/petunjuk dari manual ini dapat mengakibatkan indikator tidak berfungsi normal.

## 2 FUNGSI KEYPAD


TOMBOL	FUNGSI
[ OFF ]	OFF
[ ON ]	ON
[ .. ]	Manual Akumulasi
[ * ]	Pilihan dari pengaturan & penimbangan normal
[ → ]	Memindah posisi angka yg berkedip ke sebelah kanan selama proses pengaturan & Tara
[ ↑ ]	Pengaturan sementara tampilan resolusi tinggi selama proses pengaturan & Tara
[ → 0 ← ]	Menolakkan tampilan, pengaturan point nol atau masukkan nilai tara

## 3 KONEKTOR LOAD CELL


### 3.1 Load Cell ke Indikator D-B 9 pin

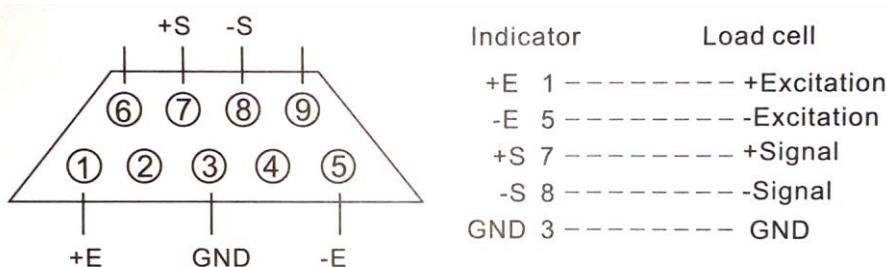

### 3.2 Load Cell ke Indikator 5 pin

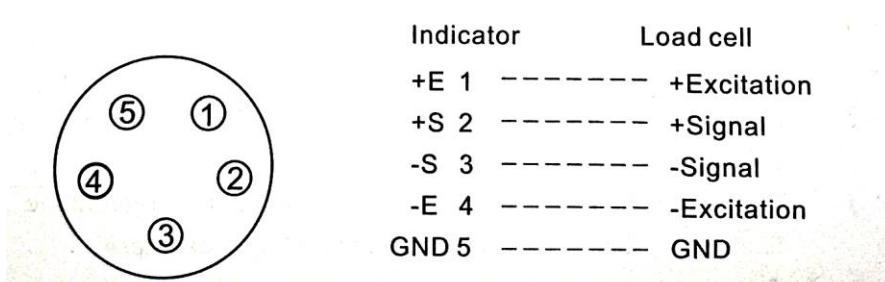

## 4 KONEKTOR RS232 / RS485

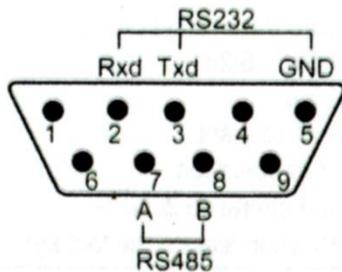

### 4.1 PENGATURAN RS232

Number of bits	Parity	Number of stop bit
8	No	1

### 4.2 Continuous ASCII RS-232 data output format

#### 4.2.1 Automatic Output

##### 4.2.1.1 Address : Adr=00

Format data ACSII “=,X1,X2,X3,X4,X5,X6”

<stx> =, X1,X2,X3,X4,X5,X6 <cr>

X1,X2,X3,X4,X5,X6 : data berat

Jika berat [100.00]kg, continuous output = 00.001 = 00.001 =

##### 4.4.1.2 Address : Adr = 99

Format data ACSII “=,X6,X5,X4,X3,X2,X1”

<stx> =, X6,X5,X4,X3,X2,X1 <cr>

X6,X5,X4,X3,X2,X1 : data berat

Jika berat [100.00]kg, continuous output = 100.00 = 100.00 =

##### 4.4.1.3 Manual & Otomatis Printing Output

Address : Adr = 01-98

## 5 KONFIGURASI

Hubungkan load cell ke indikator & lakukan pengaturan parameter berikut

<b>Step</b>	<b>Proses</b>	<b>Tampilan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tekan [→←] & [ON]	Proses cek mulai [Uer7.9] [0] - [9] [ 0 ]	Menggunakan daya listrik, tekan [→←][ON] hidupkan, pengecekan segmen, tampil no edisi [UE—7.9] selama 1.5 detik
2	Tekan [ * ] Tekan [ * ]	[CAL SP] [-SET-]	Masuk mode pengaturan Proses pengaturan
	Tekan [ → ]	[ d 1 ]	Pemilihan divisi timbang
3	Tekan [ ↑ ] Tekan [ ↑ ]	[ d 2 ] [ d 0.1 ]	0.001-0.002-0.005-10-20-50- 100-200-500-0.10-0.20-0.50- 0.010-0.020-0.050-1-2-5-0.1- 0.2-0.5-0.01-0.02-0.05, Contoh : d=0.1
4	Tekan [ * ] Tekan [ → ] Tekan [ ↑ ] Tekan [ ↑ ] Tekan [ ↑ ]	[ 6000 ] [ 000000 ] [ 001000 ] [ 002000 ] [ 003000 ]	Pilih F . S Contoh : F.S=3000
5	Tekan [ * ] Tekan [ → ]	[ FLt 10 ] [ FLt 00 ]	Pengaturan Parameter Filter : 00-99 & 99-00
6	Tekan [ * ] Tekan [ → ] Tekan [ → ]	[ AUtP00 ] [ AUtP00 ] [ AUtP00 ]	Pengaturan fungsi otomatis OFF AUt = 00 Tidak aktif Aut = 01 Aktif

	Tekan [ ↑ ]	[ AutP10 ]	Pemilihan Zero track Range (1-9) : 1:0.4d 2:0.8d 3:1.2d 4:1.6d 5:2d 6:2.4d 7:2.8d 8:3.2d 9:3.6d Angka desimal :pengaturan zero (0) Angka desimal = 0, zero tdk aktif saat ON Angka desimal = 1, zero aktif, 20%FS. Contoh : AUT:10
7	Tekan [ * ]	[ Adr 00 ]	Continuous Output : Adr =00
8	Tekan [ * ]	[ b 2400 ]	Jarak baud rate : 1200→ 2400→
	Tekan [ → ]	[ b 4800 ]	4800→ 9600. Contoh : b=4800
9	Tekan [ * ]	[ 1000]	No. : 1, Set point output Berat<1000 tampilan Lo *
10	Tekan [ * ]	[ 2000]	No. : 2, Set point output 1000<Berat<2000 tampilan OK Berat>2000 tampilan Hi *
11		[ 0]	Konfigurasi selesai & masuk proses kalibrasi

Catatan: Penimbangan satuan ONCE, proses akumulasi 1 kali dizinkan jika nilai tampilan dibawad 20d

## **6      Kalibrasi**

Proses kalibrasi harus dilakukan setelah pengaturan parameter

<b>Step</b>	<b>Proses</b>	<b>Tampilan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tekan [ * ] Tekan [ → ]	[CAL SP] [CAL 00]	Masuk Proses kalibrasi Nol ( 0 ) kan timbangan
2	Tekan [ * ]	[ ----- ] [3000]	Zero kalibrasi mulai & tunggu sampai kalibrasi selesai
3	Naikkan beban standar untuk F.S di tatakan timbang & tekan [*]	[ ----- ] [3000]	Zero kalibrasi mulai & tunggu sampai kalibrasi selesai

Tekan tombol [\*] 3 kali selama proses kalibrasi atau konfigurasi, indikator akan tampil.Untuk melihat A/D count, tekan tombol [ → ] sewaktu [ - A-d- ] tampil, tekan tombol {\*} untuk kembali ke mode penimbangan.

## **7      ADC COUNT DISPLAY**

<b>Step</b>	<b>Proses</b>	<b>Tampilan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tekan [ * ]	[CAL SP]	Masuk Proses kalibrasi
2	Tekan [ * ]	[ -SET ]	Pilih Menu
3	Tekan [ * ]	[ -Ad ]	ADC Count Display
4	Tekan [ → ]	[123456]	Display ADC Count 123456
5	Tekan [ * ]	[ 0 ]	Kembali ke Mode Timbang